

Montageanleitung

CCM SLITE 3HE Durchspleisspanel



Sicherheitshinweise



Laser/LED-Strahlungen im nicht sichtbaren Spektrum möglich.

Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/LED Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

Achtung!

Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen (z. B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).

Bei Änderung der technischen Daten, die den Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit die Warnungen entsprechend anzupassen und Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B. auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar.


Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise übernimmt Connect Com keine Haftung für entstandene Schäden.

© 2023 by Connect Com

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die gezeigten Fotografien sind nicht maßstabsgetreu und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Montageanleitung CCM SLITE 3 HE Durchspleißpanel


1. CCM SLITE 3HE Durchspleißpanel in CCM CARMA ODF mit den beigelegten Frontkäfigmutter und Schraube montieren

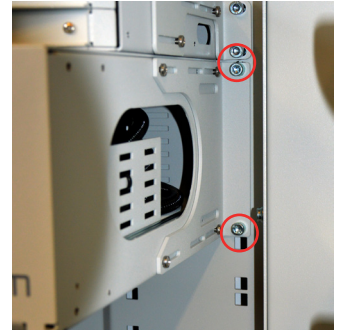


2. beigelegten Flex- Schlauch einziehen und am hinteren Führungskamm einrasten (am vorderen Kamm lose aus dem Panel hängen lassen)




3. ankommendes Stammkabel abmanteln und auf Kabelabfangplatte mittels Kabelschellen befestigen. Das Zentralelement ggf. mittels Abfangklemme befestigen.
Absetzmaß: Schlauchlänge zzgl.1,60m

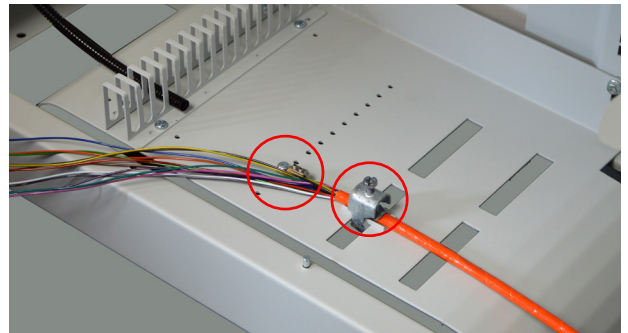

4. Zum besseren Einschieben der Bündeladern in den Flexschlauch kann in die Bündeladern eine handelsübliche Stecknadel eingesteckt werden.

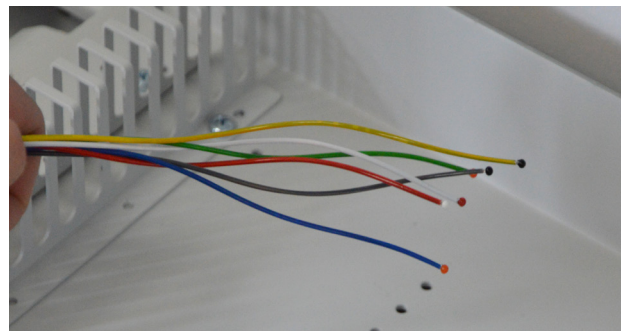


5. Bündelader in Wellschlauch einschieben (max. 6 Bündeladern je Wellschlauch)

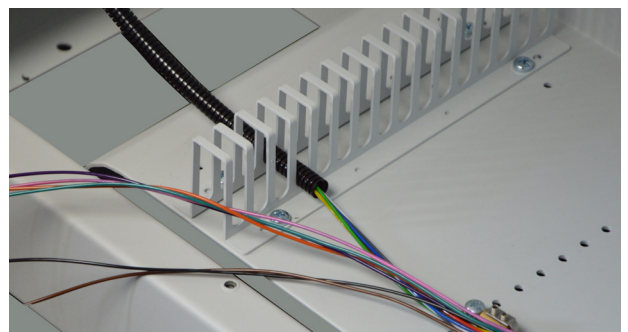


Montageanleitung CCM SLITE 3 HE Durchspleißpanel


6. Wellenschlauch in „Rohrbelegung hinten“ (direkt am Mixer) einrasten

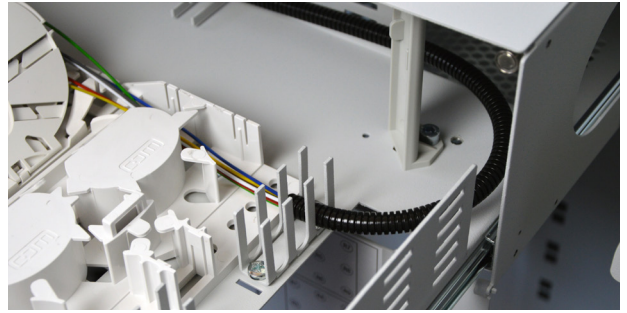


7. Bündelader in Mixer einführen und abmanteln

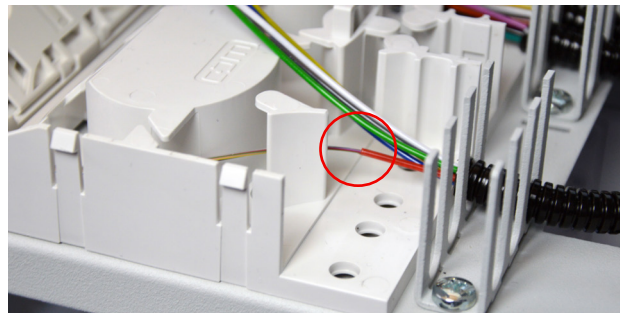


8. Zuordnung von Bündelader, Wellenschlauchrohr (R) und Kassette in Dokumentationstabelle notieren

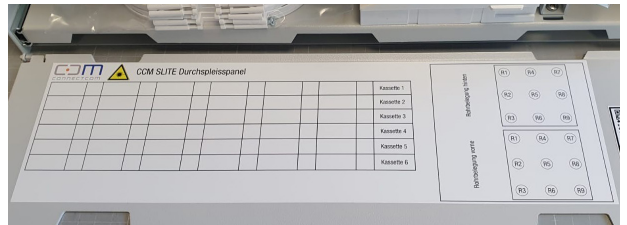

9. Nummerierung der Spleißkassette mit Pliosnaps am Spleißkassetten Rand

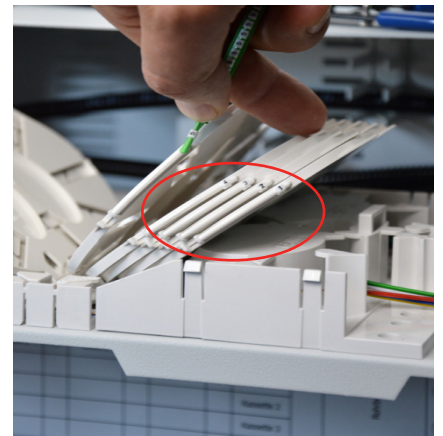

10. Bei weiterer Rohr- und Kabelbestückung gemäß der Rohrbelegung (Aufkleber) vorgehen und die Schritte 1. bis 9. wiederholen.

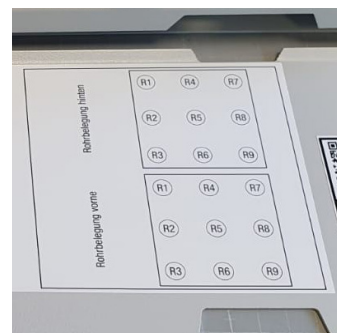

Connect Com AG
Wahligenstrasse 4A
6023 Rothenburg
Schweiz
+41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Stattmannstraße 40
72644 Oberboihingen
Deutschland
+49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
1196 Gland
Suisse
+41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

